

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

Руководство по эксплуатации

СТАВР

Надёжен. Нацелен на результат.

КЭ-800



Только для бытового использования
Тек тұрмыстық пайдалануға арналған

Краскопульт электрический

Электрлі бояғыш тетік

RUS

KAZ

www.stavr.pf

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



ПЭГ-780М

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Напряжение сети / Частота	220 В ± 10 % / 50 Гц
Потребляемая мощность	780 Вт
Число оборотов	0-1100 об / мин
Число ударов	0-4800 уд / мин
Энергия удара	3 Дж
Режимы работы	сверление сверление с ударом долбление
Макс. диаметр сверления:	
дерево	30 мм
бетон	26 мм
сталь	13 мм
Патрон	SDS-plus
Длина сетевого кабеля	3 м
Масса / Масса в кейсе	3,0 кг / 5,4 кг



ДА-10,8/2ЛМ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Емкость аккумулятора, А·ч	1,5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0 - 350 / 0 - 1250
Максимальный крутящий момент, Н·м	22 / 11
Число ступеней крутящего момента	18 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8 - 10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	18
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	1 - 2
Масса	1



ПЭ-82/900

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Напряжение сети / Частота, В / Гц	220 ± 10 % / 50
Потребляемая мощность, Вт	900
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	16000
Ширина строгания, мм	82
Глубина строгания, мм	0 - 3
Размер лезвия, мм	82 x 5,8 x 1,3
Выборка четверти, мм	0 - 15
Длина сетевого кабеля, м	2
Масса, кг	3



ЛЭ-65/600

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Напряжение сети / Частота, В / Гц	220 ± 10 % / 50
Потребляемая мощность, Вт	600
Маятниковый ход	4 ступени
Частота хода, ход/мин	500 - 3000
Ход пильного полотна, мм	18
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево	65
алюминий	12
сталь	3
Угол реза	до 45° в обе стороны
Длина сетевого кабеля, м	3
Масса, кг	1,9

Компания «Омега» благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «Ставр» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям.

Для того, чтобы Ваша покупка прослужила Вам долгое время, необходимо правильно ее использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ	5
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
ХРАНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
УТИЛИЗАЦИЯ	7
СРОК СЛУЖБЫ	8
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

Уважаемый покупатель!

При покупке электроинструмента необходимо удостовериться в его работоспособности. Также необходимо проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

МАЗМҰНЫ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	11
ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ	13
ЖЕТКІЗІЛІМ ЖАЙЫНДАУ	13
ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ	14
ПАЙДАЛАНУ	14
САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	15
ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ	15
КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	16
КЕПІЛДІК ШАРТТАР	16
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	18

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краскопульт электрический КЭ-800 предназначен для распыления красок, лаков и других жидкостей в рамках бытовых нужд. Обращаем Ваше внимание на то, что данный инструмент не предназначен для тяжелых и профессиональных работ. Использование инструмента не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте электроинструмент для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве.
2. Не допускайте использования электроинструмента неквалифицированными, несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования электроинструмента физическими данными. В случае передачи электроинструмента другим лицам подробно расскажите о правилах его использования и дайте ознакомиться с настоящим руководством.
3. Не погружайте электроинструмент или отдельные его части в воду или другие жидкости.
4. Не используйте электроинструмент, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
5. Переносите электроинструмент, держа его только за основную рукоятку.
6. Не переносите электроинструмент во включенном состоянии.
7. Убедитесь в том, что параметры сети соответствуют параметрам, указанным на электроинструменте и в настоящем руководстве.
8. Подключайте электроинструмент к сети только после того, как Вы убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.
9. При работе с электроинструментом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь специальными перчатками, очками и наушниками.
10. При работе рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы никакие части не контактировали с инструментом. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.
11. Не оставляйте включенный электроинструмент без внимания.
12. Не кладите электроинструмент сразу же после отключения, дождитесь полной остановки двигателя.
13. Избегайте попадания сетевого кабеля на обрабатываемую электроинструментом поверхность.
14. Держите сетевой кабель вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
15. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.
16. Не прикасайтесь во время работы с инструментом к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).
17. Для отключения от сети держитесь за штекер сетевого кабеля.
18. Всегда отключайте электроинструмент от электросети, когда Вы его не используете, а также:
 - в случае любых неполадок;
 - перед наполнением емкости, регулировкой или чисткой;
 - после окончания работ.
19. Не пользуйтесь электроинструментом после падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для его диагностики и ремонта.
20. При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого кабеля осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
21. Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством.
22. Для ремонта и техобслуживания обращайтесь только в авторизованные

сервисные центры.

23. Не используйте чистящие средства, которые могут повредить инструмент (бензин и прочие агрессивные вещества).
24. Никогда не направляйте работающий краскопульт на себя, людей или животных. Контакт с растворителями может привести к химическому ожогу.
25. Никогда не используйте краски с вязкостью выше максимально допустимой.
26. Используйте электроинструмент только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
27. Запрещено детям контактировать с электроинструментом.

ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Рукоятка
2. Выключатель
3. Крышка сопла
4. Гайка-фиксатор сопла
5. Емкость для краски
6. Пусковая клавиша
7. Регулятор подачи жидкости
8. Рукоятка распылителя
9. Шланг
10. Корпус

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Руководство по эксплуатации
2. Краскопульт электрический
3. Наплечный ремень
4. Воронка-вискозиметр
5. Стержень для чистки сопла

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом эксплуатации проверьте прочность всех соединений. Перед покраской потренируйтесь использовать краскопульт, наполнив емкость для краски водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

Окружение обрабатываемой поверхности следует тщательно закрыть, т.к. аэрозольное облако распространяется на прилегающие поверхности.

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Гладким поверхностям придайте шероховатость и очистите их от шлифовальной пыли.

НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ И ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ.

Открутите емкость для краски и залейте в нее жидкость с подходящей вязкостью. Если вам не известна вязкость жидкости для ее измерения используйте вискозиметр, входящий в комплект. Для этого наполните воронку — вискозиметр жидкостью и засекайте время, за которое жидкость полностью выйдет из воронки. Это время измеряется в DIN/сек (DIN-секунды).

Чем больше потребовалось времени — тем гуще краска

Ниже приведен примерный перечень вязкости для различных красок. Помните, вязкость и пропорция добавления растворителя в краску, зависит от разных факторов, такие как тип и марка краски, ее качество, состав и прочее.

1. Краски для пластика и латексные краски: 25-30 сек.
2. Краски на водной основе: 20-30 сек.
3. Грунтовка: 24-28 сек.
4. Лаки: 20-25 сек.

5. Краски на масляной основе: 18-25 сек.
6. Эмалевые краски: 18-25 сек.
7. Алюминиевые краски: 22-25 сек.
8. Автомобильные краски: 25-35 сек.
9. Составы для дерева: 28-35 сек.


Залейте краску в емкость и установите в краскопульт. Разместите емкость в соответствующем месте на базе. Закрепите наплечный ремень на корпусе краскопульта, для чего проденьте его в соответствующие отверстия.

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ РАСПЫЛЯЕМОЙ ЖИДКОСТИ

При помощи регулятора подачи жидкости (7) установите необходимый уровень подачи, поворачивая регулятор по часовой, либо против часовой стрелки.

НАСТРОЙКА ФОРМЫ СТРУИ

Изменить форму распыляемой струи можно при помощи крышки сопла (3). Форма будет зависеть от положения крышки.

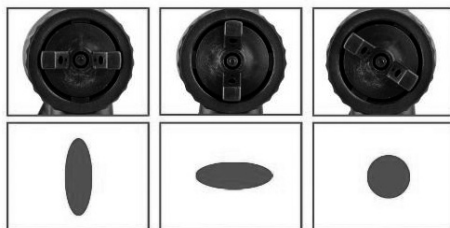

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данная модель предназначена для эксплуатации в умеренном климате при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с мерами предосторожности, указанными в данном руководстве по эксплуатации!

Проверьте надежность крепления шланга в передней части корпуса краскопульта. Установите емкость с краской допустимой вязкости на распылитель.

Подключите краскопульт к сети питания. Перед покраской детали, рекомендуется провести пробное окрашивание, например на картоне, чтобы убедиться, что краска имеет оптимальную вязкость и нужную струю распыления.

Не перегружайте инструмент. Работайте с перерывами. После каждых 15-20 минут работы делайте паузу около 5 минут. Это поможет избежать перегрева инструмента.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОКРАСКА

Для включения инструмента переведите выключатель (2) в положение «Вкл». Электродвигатель начнет работать. Для начала покраски нажмите кнопку (6) на распылителе и удерживайте в нажатом положении. Плавное перемещение пульверизатора обеспечивает равномерное нанесение краски на окрашиваемую поверхность.

Чтобы избежать подтёков на вертикальных поверхностях, старайтесь распылять краску тонким слоем с большего расстояния и не наносить слишком толстый слой за один раз.

При работе на горизонтальных поверхностях направляйте распыляемую струю под углом 45° от себя.

Если краска первого слоя высохла, при нанесении второго слоя можно работать на более близком расстоянии.

Для завершения работы отпустите пусковую кнопку. Переведите выключатель в положение «выкл» и отключите инструмент от сети.

ХРАНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Хранить электроинструмент необходимо при температуре окружающей среды от 0°С до +40°С и отно-

сительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по техобслуживанию электроинструмента всегда отключайте сетевой кабель от электросети.

1. После работы необходимо провести очистку инструмента от пыли и других инородных веществ.

2. Не используйте чистящие средства, которые могут повредить электроинструмент (бензин и прочие агрессивные вещества).

3. По окончании работ вылейте из бачка оставшуюся жидкость. Налейте соответствующий разбавитель (теплую мыльную воду для латексных красок или растворитель для красок на масляной основе) в бачок для краски и поработайте краскопультом 1-2 мин для очистки. Снимите емкость с краской и всасывающую трубку, сделайте 1-3 пробных коротких запусков, чтобы удалить остатки краски в сопле. Тщательно очищайте сопло при помощи специального стержня (входит в комплект поставки) после каждого применения. Корпус краскопульта следует протирать смоченной водой мягкой тканью. Запрещается погружать корпус инструмента в воду и другие жидкости.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность электроинструмента примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать электроинструмент. Настоятельно рекомендуется обратиться в специальную службу.

СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации должно прослужить не менее 3 лет.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, серийного номера, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с условиями эксплуатации, указанными в настоящем руководстве.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение электроинструмента.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации на изделие составляет 36 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по

вине предприятия-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

А) На неисправности изделия, возникшие в результате:

1. несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
2. механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
3. применения изделия не по назначению;
4. воздействия неблагоприятных атмосферных и внешних факторов на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
5. использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели;
6. попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль, мелкие частицы и т.п.

Б) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

В) На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, признаками чего являются:

1. наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
2. наличие окислов коллектора двигателя;
3. обрывы и надрезы сетевого кабеля;
4. сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

Г) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки

относятся:

- одновременный выход из строя ротора и статора электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов;
- деформация или оплавление деталей и узлов изделия.

Д) На расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, такие как вискозиметр, стержень, бачок и пр.

Е) На изделия без читаемого серийного номера.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

На детали и узлы, замененные при ремонте в авторизованном сервисном центре, предоставляется гарантия 3 месяца. Техническое освидетельствование инструмента на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте

ставр.рф, stavr-tools.ru

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации инструмента в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы инструмента может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Данное оборудование соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879

Импортер и уполномоченная организация по принятию претензий:

ООО «ОМЕГА»

Адрес: 432006, РОССИЯ, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Джангсу Хигх Хопе Интернационал Групп Суншине Импорт анд Экспорт Корпорейшн

Адрес: 17/Ф, Цзянсу Интернационал Бизнес Мансион, №50, Чжунхуа роад, Нанкин, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумовибрационные характеристики соответствуют европейским стандартам.

Шум	Вибрация
LwA: 90dB(A)	ahD: 11,5m/s ²
LpA: 81dB	KD: 1,5m/s ²

EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети / Частота	220 В \pm 10 % / 50 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт
Емкость бачка для краски	800 мл
Длина шланга	1,5 м
Диаметр сопла	2 мм
Максимальная производительность	400 мл/мин
Максимальная вязкость жидкости	130 Din-s
Длина сетевого кабеля	3 м
Масса	2,2 кг

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Аталған бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбаңыз.
2. Бұйымды біліксіз, кәмелеттік жасқа толмаған немесе бұйымды қолдануға физикалық қабілеттері жеткіліксіз тұлғалардың қолдануларына жол бермеңіз. Бұйымды басқа тұлғаларға берген жағдайда оны қолдану ережелері жөнінде толығырақ айтыңыз және аталған нұсқаулықпен таныстырыңыз.
3. Бұйымды немесе оның жеке-лей бөліктерін суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
4. Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болған жағдайда, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдардың маңында қолданбаңыз.
5. Бұйымды оның негізгі тұтқасынан ұстай отырып жылжытыңыз.
6. Жұмыс істеп тұрған бояғыш тетікті өзіңізге, адамдарға немесе жануарларға ешқашан бағыттамаңыз. Езгіштермен жанасу химиялық күйікке әкеліп соқтыруы мүмкін.
7. Жұмыс аймағында балалардың, жануарлардың немесе бөгде тұлғалардың болуларына жол бермеңіз.
8. Желі параметрлерінің бұйымда және аталған нұсқаулықта көрсетілген параметрлерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіңіз.
9. Бұйымды желіге ажыратқыш «Сөнд» күйінде тұрғандығына көз жеткізгеннен кейін ғана қосыңыз.
10. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Қажет болған жағдайда арнайы қолғаптарды, көзілдіріктерді және құлаққаптарды қолданыңыз.
11. Жұмыс жасау кезінде ешбір бөліктері бұйыммен жанаспайтындай қолайлы киімді кию ұсынылады. Сонымен бірге Сізде қажетсіз салдарларды шақыратын немесе жұмысқа кедергі жасай алатын ештеңе жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
12. Сенімсіз бекітілген өңделуші бөлшекпен немесе тұрақсыз бетпен жұмыс жасау ұсынылмайды.
13. Тұтқырлығы максималды рұқсат етілетіннен жоғары бояуларды ешқашан қолданбаңыз.
14. Электр құралын тек ашық ауада немесе жақсы желдетілетін бөлмелерде ғана қолданыңыз.
15. Іске қосулы бұйымды назарсыз қалдырмаңыз.
16. Желілік кабельдің бұйым арқылы өңделуші бетке тиіп кетуін болдырмаңыз.
17. Желілік кабельді қызу, май және өткір заттардың көздерінен алыс ұстаңыз.
18. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде жерге тұйықталған заттармен жанаспаңыз (мәселен, құбыр желілеріне, жылыту радиаторларына, газ плиталарына, тоңазытқышқа).
19. Бұйымды желіден ажырату үшін желілік кабельдің істікшесінен ұстаңыз.
20. Сіздің бұйымды қолданбаған кезіңізде оны әрдайым электр желісінен ажыратып отырыңыз, сонымен қатар:
 - кез келген ақаулықтар кезінде;
 - жұмыс аяқталғаннан кейін.
21. Бұйымды оны құлап қалғаннан кейін немесе егер онда бүлінудің қандай да болмасын іздері көрінсе қолданбаңыз. Диагностика мен жөндеу үшін авторландырылған сервистік орталықпен хабарласыңыз.
22. Желілік кабель бүлінген жағдайда қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны дайындаушы, оның агенті немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы керек. Желілік кабельді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
23. Жөндеу және техқызметкөрсету аталған нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
24. Жөндеу және техқызметкөрсету үшін тек авторландырылған сервистік орталықтарға жүгініңіз.
25. Бұйымды бүлдіруі мүмкін жуғыш заттарды қолданбаңыз (бензин немесе

басқа да агрессивтік заттар).

26. Балаларға бұйымға жанасуға рұқсат бермеңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!
АТАЛҒАН БҰЙЫМДЫ АЛКОГОЛЬДІК
НЕМЕСЕ ЕСІРТКІЛІК МАСАЙҒАН
КҮЙДЕ НЕМЕСЕ ШЫНДЫҚТЫ
ОБЪЕКТИВТІ ҚАБЫЛДАУҒА
КЕДЕРГІЖАСАЙТЫН БАСҚА ДА
ШАРТТАРДА ҚОЛДАНУҒА ТЫЙ-
ЫМ САЛЫНАДЫ, ЖӘНЕ БҰЙЫМДЫ
ОСЫНДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ЖӘНЕ
ШАРТТАРДАҒЫ АДАМДАРҒА СЕНІП
ТАПСЫРУҒА БОЛМАЙДЫ!**



ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ

1. Тұтқа
2. Ажыратқыш
3. Шүмектің қақпағы
4. Шүмектің сомын-бекіткіші
5. Бояуға арналған ыдыс
6. Іске қосушы перне
7. Сұйықтықтың берілуін реттеуіш
8. Бүріккіштің тұтқасы
9. Құбыршек
10. Корпус

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
2. Электрлі бояғыш тетік
3. Иықтық белдік
4. Құйғыш - вискозөлшегіш
5. Шүмекті тазалауға арналған өзек

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Пайдалануды бастаудың алдында барлық қосылыстардың беріктігін тексеріңіз. Бояудың алдында бояуға арналған ыдысты сумен толтырумен электрлі бояғыш тетікті қолдануды жаттығып алыңыз.

БОЯУ ЖАҒУ ҮШІН БЕТТЕРДІ ДАЙЫНДАУ

Өңделуші беттің айналасын мұқият жабу керек, себебі аэрозольді бұлт көршілес беттерге таралатын болады. Өңделуші бет таза, құрғақ және майсыздандырылған болуы керек. Жылтыр беттерге кедір-бұдырлық пішінін беріңіз және оларды ажарлаудың шағынан тазалаңыз.

ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРУ ЖӘНЕ ТҰТҚЫРЛЫҚТЫ ӨЛШЕУ

Бояуға арналған ыдысты бұрап босатыңыз және оған жарамды тұтқырлықтағы сұйықтықты құйыңыз. Егер сізге сұйықтықтың тұтқырлығы белгісіз болса, оны өлшеу үшін жиынтыққа кіретін вискозөлшегішті қолданыңыз. Ол үшін құйғышты – вискозөлшегішті сұйықтықпен толтырыңыз және сұйықтықтың құйғыштан толықтай шығу уақытын белгілеңіз.

Бұл уақыт DIN/сек (DIN-секундтар) өлшенеді.

Уақыт қаншалықты көбірек талап етілсе – бояу соншалықты қоюлау болады. Төменде түрлі бояуларға арналған тұтқырлықтардың болжамды тізбесі келтірілген. Есте сақтаңыз, тұтқырлық және бояуға езгішті қосудың үйлесімділігі бояудың типі және таңбасы, оның сапасы, құрамы және басқалар секілді түрлі факторларға байланысты болады.

1. Пластикке арналған бояулар және латексті бояулар: 25-30 сек.
 2. Сулы негіздегі бояулар: 20-30 сек.
 3. Тегістеу: 24-28 сек.
 4. Лактар: 20-25 сек.
 5. Майлы негіздегі бояулар: 18-25 сек.
 6. Эмальді бояулар: 18-25 сек.
 7. Алюминий бояулар: 22-25 сек.
 8. Автомобильдік бояулар: 25-35 сек.
 9. Ағашқа арналған құрамдар: 28-35 сек.
- Бояуды ыдысқа құйыңыз және бояғыш тетікке орнатыңыз. Ыдысты базадағы тиісті орынға орналастырыңыз. Бояғыш тетіктің корпусындағы иықтық белдікті бекітіңіз, ол үшін оны тиісті саңылауға кигізіңіз.

БҮРКІЛУШІ СҰЙЫҚТЫҚТЫҢ БЕРІЛУІН РЕТТЕУ

Сұйықтықтың берілуін реттеуіштің (7) көмегімен реттеуішті сағат тілі, немесе сағат тіліне қарсы бұраумен қажетті берілу деңгейін орнатыңыз.

АҒУ ТҮРЛЕРІН ТЕҢШЕУ

Бүркілуші ағынның түрін шүмектің қақпағы (3) арқылы өзгертуге болады. Түр қақпақтың күйіне байланысты болады.

ПАЙДАЛАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пайдалануды бастаудың алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген сақтық шараларымен танысып шығыңыз!

Бояғыш тетік корпусының алдыңғы бөлігіндегі құбыршектің сенімді бекітілгендігін тексеріңіз.

Ішінде рұқсат етілетін тұтқырлықтағы бояуы бар ыдысты бүріккішке орнатыңыз. Бояғыш тетікті қуат беру желісіне қосыңыз. Бөлшектерді бояудың алдында бояудың оңтайлы тұтқырлыққа және қажетті бүрку ағынына ие екендігіне көз жеткізіп алу үшін сынамалы бояуды

жүргізу ұсынылады, мәселен, қатырмаға. Құралмен көп уақыт жұмыс істеменіз, артық күш түсірмеңіз. Үзілістер жасап отырыңыз. Әрбір 15-20 минут жұмыстан кейін шамамен 5 минуттай үзіліс жасап отырыңыз. Бұл құралдың қызып кетуін болдырмауға көмектеседі.

ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ БОЯУ

Құралды іске қосу үшін ажыратқышты (2) «Қосу» күйіне ауыстырыңыз. Электрлі қозғалтқыш жұмыс істеуін бастайды. Бояуды бастау үшін бүріккіштегі батырманы (6) басыңыз және басылған күйд ұстап тұрыңыз. Бүріккіштің баяу жылжуы бояуды боялушы бетке біркелкі жағумен қамтамасыз етеді.

Тік беттерді ағу іздерін болдырмау үшін, бояуды жұқа қабатпен үлкен қашықтықта бүркуге тырысыңыз және бір ретті тым қалың қабатты жақпау керек.

Көлденең беттермен жұмыс істеу кезінде бүркілуші ағынды өзіңізден 45° бұрышпен бағыттаңыз.

Егер бірінші қабаттың бояуы кепсе, екінші қабатты жағу кезінде жақынырақ қашықтықта жұмыс істеуге болады.

Жұмысты аяқтау үшін іске қосушы батырманы жіберіңіз. Ажыратқышты «сөнд» күйіне ауыстырыңыз және құралды желіден ажыратыңыз.

1. Жұмыстан кейін құралды шаңнан және басқа да бөгде заттардан тазалау қажет.

2. Электр құралын бүлдіруі мүмкін тазартқыш құралдарды (бензинді және басқа да агрессивтік заттарды) қолданбаңыз.

3. Жұмыс аяқталғаннан кейін кіші бақтан қалған сұйықтықты төгіп тастаңыз. Тиісті сұйылтқышты (жылы сабынды суды немесе латексті бояуды немесе майлы негіздегі бояуларға арналған езгіштерді кіші баққа құйыңыз және тазалау үшін бояғыш тетікпен 1-2 минут жұмыс істеңіз. Бояудың ыдысын және сорғыш түтікті шешіңіз, шүмектегі бояудың

қалдықтарын кетіру үшін 1-3 рет сынама-лы қысқа іске қосуларды жүргізіңіз. Әрбір қолданудан кейін шүмекті арнайы өзектің (жеткізілім жиынтығына кіреді) көмегімен мұқият тазалаңыз. Бояғыш тетіктің корпусын суланған жұмсақ матамен сүрту керек. Құралдың корпусын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жуғышты табиғи желдетілетін жабық бөлмеде, балаларға қолжетімді емес орында, 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында және 80%-ға дейінгі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы шарттарында сақтау керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Кейін жұмыстарды жүргізу қажет тазалау құралы абразивтік шаңдар мен басқа да бөтен заттар.

2. Тазалауға арналған корпус жөн аж использовать тазалағыш құралдар әкелуі мүмкін білім беру тот металл бөліктерінде бұйымдар немесе зақымдауы пластик беті.

3. Жұмыс нәтижесінде көмір щеткалары тозуға ұшырайды. Мұқият қадағалаңыз, олардың жай-күйін және уақтылы ауыстырыңыз.

Ауыстыру үшін көмір щеткалардың хабарласыңыз өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Бұл өнім барлық талаптарын сақтаған кезде, осы пайдаланушы нұсқаулығын тиіс атқара кемінде 3 жыл болуы тиіс. Өндіруші-Фирма құқығын өзіне қалдырады конструкциясына және жинақтауды керек емес нашарлататын пайдалану тауар сапасы.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Пайдалануға жарамсыз бұйымды кәдеге жарату кезінде қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін барлық шараларды қолданыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен кәдеге жаратуға тырысу жөн болмайды. Арнайы қызметке жүгіну ұсынылады.

КЕПІЛДІК ШАРТТАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығын және дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонының дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

1. Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз.

2. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

3. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

4. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

5. Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 36 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

6. Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол

берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

7. Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:

7.1. Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;

- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінулер;

- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;

- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;

- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану;

- бұйымның ішіне бөтен заттардың түсіп кетуі немесе желдетуші саңылаулардың көп мөлшердегі шаң, лай және т.б. секілді қалдықтардан бітеліп қалуы.

7.2. Уәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.

7.3. Бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:

- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;

- коллекторда қышқыл тотықтардың болуы;

- желелік кабельдің үзілуі мен тілінуі; корпусстың.

7.4. Электрлі қозғалтқыштың немесе басқа тораптар мен бөлшектердің істен шығуларына әкеліп соқтыратын бұйымның асқын жүктелуінің нәтижелерінде пайда болған ақаулықтарға.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарының

деформациялануы мен балқуы;
 - коллекторда немесе бұрыштық шөткелерде қақтардың пайда болуы;
 - ротор мен электрлі қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;
 - сымдар оқшаулағыштарды қарауы немесе күйі.

7.5. Көмір щеткалары, қорғаныш қаптамасы, ключи, келтеқосқыш және басқалар секілді мерзімдік ауыстырылып отыруға тиісті тораптарға, шығын материалдарына, ауыстырмалы бөлшектерге.

7.6. Оқылатын сериялық нөмірі жоқ бұйымға.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Авторландырылған сервистік орталықтарда ауыстырылған бөлшектер мен тораптарға 3 ай кепілдік беріледі. Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Дайындаушы-фирма сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік

мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-фирма өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе www.ставр.рф сайтынан білуге болады.

Импортер/шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым : «Омега» ЖШҚ
 Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14.

Джиангсу Хигх Хоуп Интернационал Групп Суншине Импорт анд Экспорт Корпорейшн

Мекен-жай: 17/Ф, Цзянсу Интернационал Бизнесс Мансион, №50, Чжунхуа роад, Нанкин, Қытай
 ҚХР жасалған

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыс нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның топтамдағы реттік нөмірі.

EAC

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Желі кернеуі / Жиілік	220 В ± 10 % / 50 Гц
Тұтыналатын қуат	800 Вт
Бояуға арналған кіші бактың сыйымдылығы	800 мл
Құбыршектің ұзындығы	1,5 м
Шүмектің диаметрі	2 мм
Максималды өнімділік	400 мл/мин
Сұйықтықтың максималды тұтқырлығы	130 Din-s
Желілік кабелдің ұзындығы	3 м
Салмағы	2,2 кг
Қызметтік мерзімі	3 жыл